


【現場写真】  
(機器設置状況)

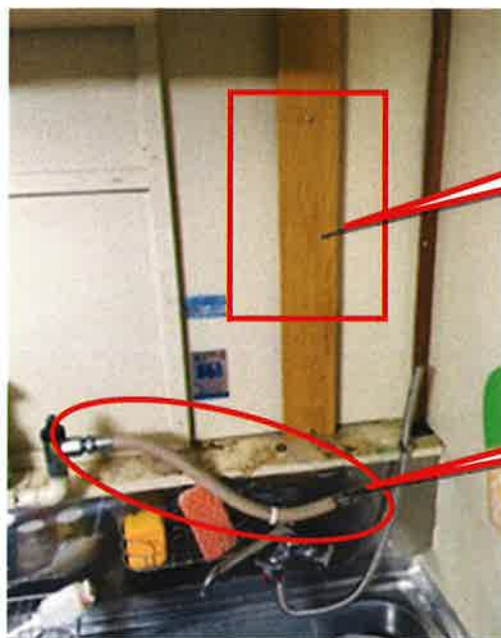

小型湯沸器 設置場所  
(電気業者で撤去済み)

強化ガスホース

(小型湯沸器 焼損状況)



小型湯沸器下部の  
電池ケース部分が焼損

(強化ガスホース 状況)



標準品以外のパッキンを使用  
(水道用パッキン)



(パッキン 調査状況)



標準品と規格が違い、  
外形や厚みが大きいことを確認

標準品  
(適正品)

事故当時品  
(水道用パッキン)

⇒標準品（適正品）のパッキンを使用してガス漏洩検査をした場合に異常は無かったが、事故当時に使用されていた標準品以外（水道用）のパッキンを使用した場合にはガス漏洩をすることを確認。

(応急措置状況)



プラグ止め

⇒当該小型湯沸器接続の中間ガス栓について、当該強化ガスホースの取り外しを行い、プラグ止めを実施

(復旧状況)



⇒機器メンテ協会にて、当該小型湯沸器および当該強化ガスホースの取り替えを実施し、復旧済み