

【現場写真】

(機器設置状況)



コンロ

(コンロ内部の状況 (コンロ天板部分を開けた状態))



煮こぼれや醤油が焦げたような跡あり

一部焼損



操作ボタンが溶融

(応急措置状況)



⇒コンロの中間ガス栓を閉止し、使用禁止措置済み

(復旧状況)



⇒コンロの取り替えを実施

【製造事業者による詳細調査結果】

(コンロ底面)

前方 (操作ボタン側)



後方

(ガス接続部)



煮こぼれにより腐食し、ガス漏洩が発生  
(コンロ取り外し時の応力により破損 (推定))

(コンロ内部)



器具栓

(器具栓内部 (側面から見た写真))



煮こぼれにより腐食し、ガス漏洩が発生  
(コンロ取り外し時の応力により破損・分断 (推定))



(煮こぼれ堆積物の状況)



⇒コンロ底面から約10mm堆積