

【現場写真】

(機器設置状況およびグリルの状況)



⇒ピンク色の粉は、消火器の噴霧により付着

(焼損状況)



⇒コンロ左側にある点火スイッチ下の隙間より、内部からの火が見えたとの情報 (顧客証言)



煤が付着


⇒コンロ内部にあるグリル側面部が一部焼損 (煤の付着を確認)

【製造事業者による詳細調査結果】

(コンロ底面の状況)



(コンロ内部の状況)

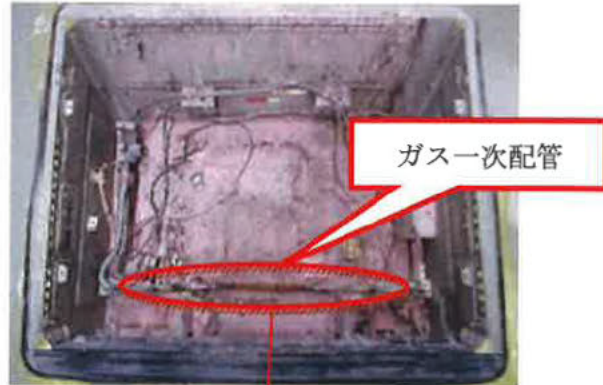

ガス一次配管



⇒コンロ底面および内部にあるガス一次配管が腐食している状況

(ガス一次配管の状況)



腐食による穴あき

(機器の取り外しや輸送時の振動で事故発生時より穴あきが拡張された可能性はあり)

⇒使用中の煮こぼれがビルトインコンロの機器内部底面へ多量に溜まったことで、付近にあるガス一次配管が腐食しガスが漏洩。漏洩したガスに、当該ビルトインコンロ使用時の火が引火したことで、機器本体の一部焼損に至ったものと推定（製造事業者による推定）