


【現場写真】

(機器設置状況)



コンロ右側バーナーの点火操作時に、
機器内部を一部焼損

(焼損状況 (機器内部の状況))

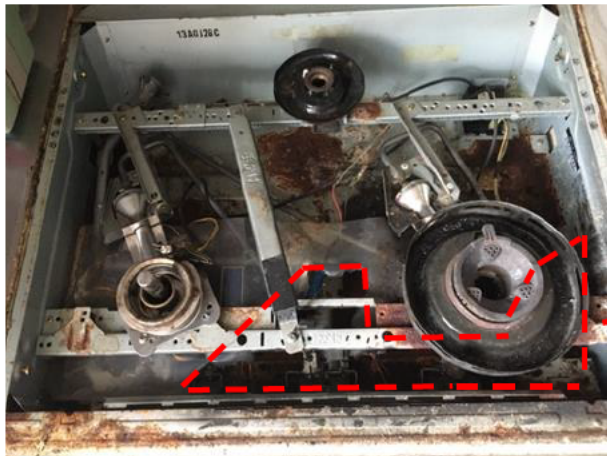

赤枠内にあった「煮こぼれ侵入防止カバー」の
一部が焼損

(バーナーを取り外した状態)




(復旧状況 (コンロ下部にあるキャビネット内部の状況))



⇒コンロを取り外し、ガス栓側接続部をプラグ止め

【詳細調査結果】

(コンロ右側バーナー)

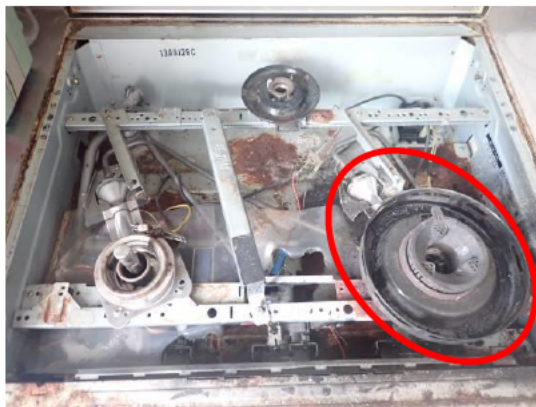

(コンロ右側バーナー底面の状態)



⇒腐食により穴が開き、燃焼時にバーナーから放出されるガスが漏洩

(コンロ右側バーナー内部を上から見た状態)



(コンロ右側バーナーを燃焼させた際の様子)

