

【現場写真】

(機器設置状況および焼損状況)



点火ボタンを取り外し  
ボタン裏側を確認した写真  
(一部焼損を確認)

⇒ビルトインコンロの右側点火ボタン周辺の一部焼損を確認


(応急措置の状況)



⇒キャビネット内にあるビルトインコンロのガス栓を閉止し、使用禁止措置を実施


【製造事業者による詳細調査結果】

(機器内部の状況)

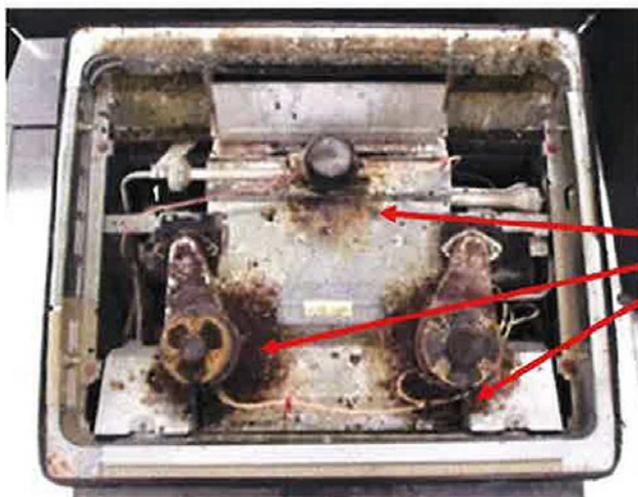


機器内部に多量の煮こぼれ侵入の形跡を確認

(機器前面パネルを外した状態)

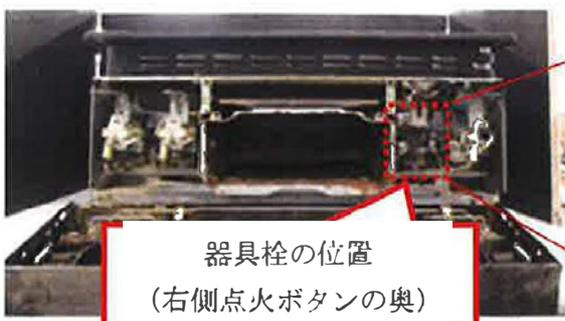

器具栓の位置  
(右側点火ボタンの奥)

(器具栓の状態)

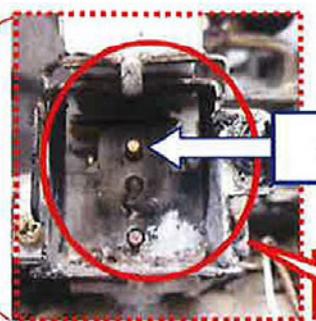

矢視①

一部焼損を確認

(矢視① (器具栓) 内部の状況)



⇒点火操作による摺動時にOリングが徐々に摩耗し、ガス漏洩が発生

(取り外したOリングの状態)

