

【業務用こんろ現地状況】

※こんろ横壁にすす・焦げ付きあり。
(今回事故発生前からあるもの。)



【ホースエンド根元部】
(左図を背面からみたもの)

ガス漏れありを確認。



【物損状況 (ガスソフトコード及びこんろ高さ調整用木材)】

ソフトコード(機器接続部)および
ゴム管止めが焼損。



こんろ高さ調整用木材の一部(ホースエン
ド根元部の下部周辺)が焼損



【業務用こんろガス漏れ確認状況】



業務用こんろのホースエンド根元部よ
り微細な気泡発生あり。

○業務用こんろメーカー調査結果


【業務用こんろ背面焼損状況】



ホースエンド部付近に変色あり

ゴム脚溶融

【業務用こんろホースエンド概要図】

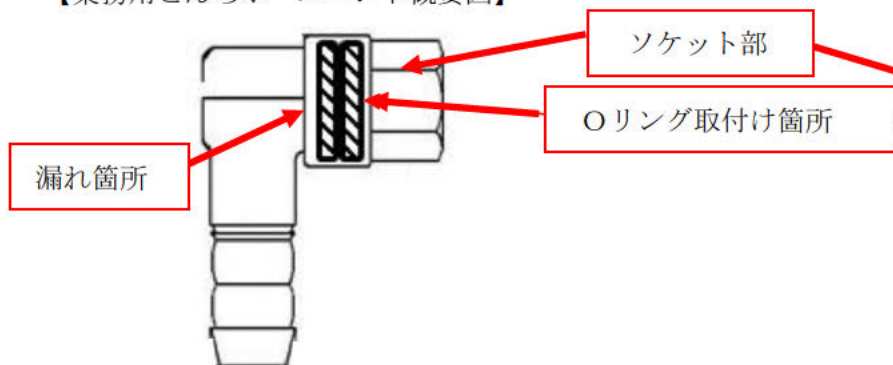

【ホースエンドサンプル品】



【業務用こんろホースエンド部Oリング取付け状態】




【Oリング単品状態】

(内径異常なし、外径最大 0.5mm 小さい⇒熱影響有)



【業務用こんろホースエンド部ソケット部】

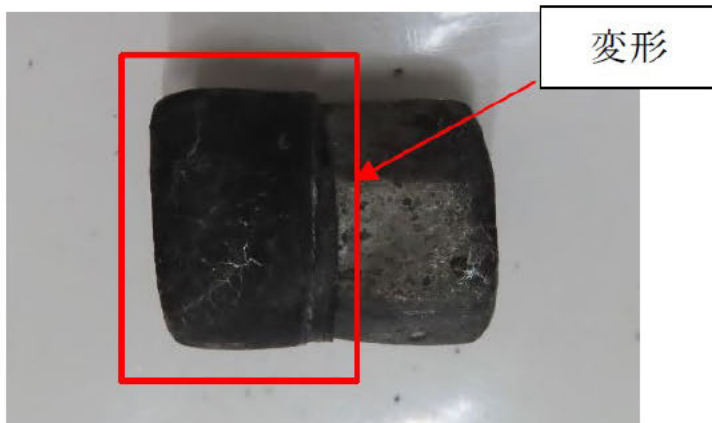


変形

【業務用こんろホースエンド部状況】



【ソフトコード内部状況】（正常箇所と劣化箇所に違いが発生）

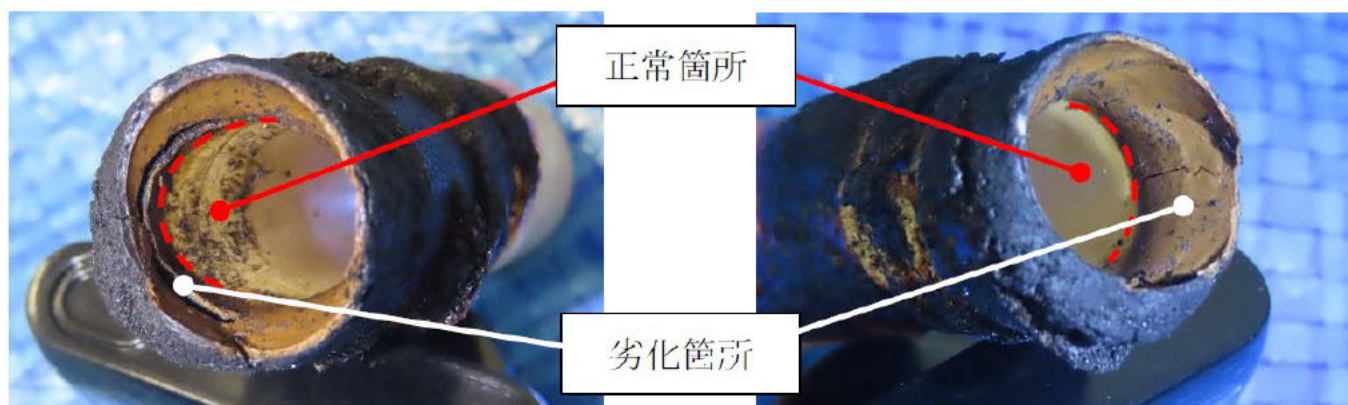

【ソフトコード及びホースエンド外観状態からの接続位置関係】

＜事故対象機器類の状況＞



＜推測されるソフトコード挿入状態＞

